

## 同心县住建局2025年“双随机、一公开”随机抽查结果

序号	检查对象（项目名称）	检查方式	检查主体	发现问题	整改时限或处理情况	整改情况
1	中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司同心八里桥加油加气站	现场检查	同心县住房和城乡建设局	1.未建立安全领导小组。 2.《安全风险辨识》（JHA、SCL分析表）（序号2-5.2）缺LNG储存过程的风险辨识。 3.未建立台账事故台账。 4.LNG罐区预留线路未使用防爆格兰头（夹紧密封接头）；积液池水泵防爆连接管未紧固。 5.加气配电室配电柜正上方设置照明灯具。	现场整改	已整改
2	同心县绿能信誉加油加气站	现场检查	同心县住房和城乡建设局	1.未制定设备管理制度 2.缺失演练方案总结 3.压缩机间压力变送器进线口松动。 4.配电室一侧门非防火门且室内水管通过、配电柜内断路器相间隔弧板缺失。	现场整改	已整改
3	国盛燃气公司预旺供气站（一级）	现场检查	同心县住房和城乡建设局	1.可燃气体报警器未留出0.5米维护通道。 2.供应站门向内开启且非防火门。 3.供应站入口未设置人体静电释放器。	现场整改	已整改
4	国盛燃气公司下马关供气站（一级）	现场检查	同心县住房和城乡建设局	1.采购的安全帽为非合格品。 2.供应站入口未设置人体静电释放器。 3.供应站外墙安装非防爆摄像头。 4.视频监控、报警器未设置备用电源。 5.报警探头使用的是可燃气体报警器。	现场整改	已整改
5	国盛燃气公司韦州供气站点（一级）	现场检查	同心县住房和城乡建设局	1.采购的安全帽为非合格品。 2.供应站外墙安装非防爆摄像头。 3.供应站入口未设置人体静电释放器。	现场整改	已整改

6	中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司同心南环加油加气站	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.《风险分级管控清单》中，三级管控（分公司、站级、班组）中未将分公司列入，未将各层级检查的频率列出。</p> <p>2.《2025年应急预案演练计划及演练记录》内容不符合演练要求，需编制演练方案，方案中应包括具体角色、具体场景，具体实施过程，对整个演练进行总结和评估</p> <p>压缩机间防爆接线盒冗余孔洞未使用同性能金属堵头封堵。</p> <p>3.加气作业使用破损便携式可燃气体探测器；压缩机间接线盒未紧固。（存在重大隐患）。</p> <p>4.储气工艺区灭火器无防晒措施。</p> <p>5.储气井旁电缆井沟未充沙填实。</p> <p>6.加气配电室应急照明故障。</p> <p>7.可燃报警控制主机未设置位置标签或分布图，压缩机内可燃报警浓度无法传至值守站房（仅报警信号传输）。</p> <p>8.储气井管道安全阀根部阀未铅封。</p> <p>9.配电室配电柜进线孔洞未进行防火封堵。</p> <p>10.加气配电室配电柜正上方设置照明灯具。</p> <p>11.加气配电室绝缘手套皴裂。</p> <p>12.现场加气作业人员未穿戴防静电鞋。</p>	现场整改	已整改
7	宁夏大唐新能源王团销售有限公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.未建立安全领导小组。</p> <p>2.《风险评价清单》中，一般风险色标应为黄色，实际为橙色、其次各层级检查频次未列、未将四色图和风险告知卡列入。</p> <p>3.缺《设备管理制度》。</p> <p>4.未建立事故台账。</p> <p>5.LNG积液池防爆挠性连接管进出线未使用防爆变径接头（无法螺纹连接）。LNG罐区泵池防爆接线盒冗余孔洞使用塑料堵头。</p> <p>6.卸液口户外灭火器防晒措施缺失。发电机室疏散指示标志灯不亮。</p> <p>7.2#LNG加液机管道法兰等电位跨接断裂。</p> <p>8.LNG储罐安全阀根部阀未铅封。</p> <p>9.罐区入口踏步接地虚接；卸液口遗留非防爆工具。</p> <p>10.卸液口管道法兰未使用全螺纹螺栓紧固。</p> <p>11.配电室电缆沟进出线孔洞未封堵，未充沙填实。</p> <p>12.发电机室油箱通气管未引至室外，输油管上未设置控制阀门。</p> <p>13.BOG撬加臭罐磁翻板液位计脱磁。</p>	现场整改	已整改
8	中国石化销售股份有限公司宁夏吴忠石油分公司桃山加油（气）站	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.在《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制管理》，未将分公司、站级、班组检查频次列入；</p> <p>2.作业现场未张贴风险告知卡和四色图。</p> <p>3.未建立事故台账。</p> <p>4.LNG积液池水位控制器（12A 250V）非防爆型；LNG泵池侧防爆接线盒冗余孔洞未使用同性能材质封堵。</p> <p>5.卸液口增压器连接管道拉断阀安装反。</p>	现场整改	已整改

9	同心县绿能信誉加油加气西站	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.未建立安全生产费用投入保障制度。</p> <p>2.在《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制管理》(编号LN-SCYF-2025)中,汽化器漏做风险辨识、公司未参与风险点管控管理、未将公司、站级、班组检查频次列出。</p> <p>3.未制定《事故管理制度》。</p> <p>4.未建立事故台账。</p> <p>5.LNG积液池水位控制器(8A~250V)非防爆型且进线未使用镀锌管,防爆挠性连接管与进线、设备端螺纹连接(至少五扣);水浴加热器防爆接线盒冗余孔洞未使用同性能材质封堵。卸气柱内进线未使用防爆格兰头(电缆夹密封胶兰头)。</p> <p>6.压缩机间电机防爆挠性管接头脱落(铠装电缆)。</p> <p>7.压缩机间可燃气体报警器信号仅传输至PLC控制柜,无法传至有人值守区域。</p> <p>8.储气井管道安全阀根部阀未铅封。</p> <p>9.配电室配电柜进线孔洞未进行防火封堵。</p> <p>10.卸液口管道法兰一侧未使用全螺纹螺栓紧固。</p> <p>11.LNG罐区接地排存在一端多线(一端子最多连接2根线)。</p> <p>12.配电室(配电柜及加气PLC柜)前设置空压机。</p>	现场整改	已整改
10	宁夏同心县兴俊清洁能源油气有限公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.缺法人或主要负责人与站长1份,站长与员工签订9份《安全生产责任书》,缺5份</p> <p>2.《三级安全教育培训登记卡》中,考试卷缺站级、班组。</p> <p>3.《安全生产风险点和危险源辨识清单》中,管控清单中管控层级未将公司纳入,各层级检查频次未列入;未列入四色图和风险告知卡。</p> <p>4.未制定《设备管理制度》。</p> <p>5.CNG压缩机房顶部防爆接线盒、压缩机进气管道气动阀接线盒、压缩机主机进线冗余孔洞未使用同性能防爆堵头。</p> <p>6.CNG压缩机房预留电缆线路进线处隔离密封措施缺失。</p> <p>7.CNG压缩机间顶罩棚下(易积聚可燃气体)未设置可燃气体报警器。</p> <p>8.CNG工艺区缓冲罐、回收罐未设置可燃气体报警器。</p> <p>9.可燃报警控制主机未设置在有人值守场所。</p> <p>10.配电室非防火门;配电室配电柜内穿线孔洞未防火封堵。</p> <p>11.CNG工艺区已停用压缩机撬未设置停用标识。</p> <p>12.CNG加气机内接地一端多线(一端子最多接两根)。</p>	现场整改	已整改

11	宁夏同心县俊龙能源有限公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.三级安全教育试卷未分公司、站级、班组。</p> <p>2.《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设手册》中，风险级别对应的红橙黄蓝色标使用混乱，未将公司管控纳入，风险告知卡、四色图未列入</p> <p>3.未制定劳动保护制度。</p> <p>4.未建立事故台账。</p> <p>5.卸气柱内防爆接线盒冗余孔洞未使用同性能防爆堵头，进线未使用防爆格兰头(电缆密封夹紧接头)。</p> <p>6.配电室配电柜进线孔洞未进行防火封堵。</p>	现场整改	已整改
12	宁夏同心县兴骏清洁能源有限责任公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.高压供电的操作、维护、检修未与第三方供电部门签订相关协议。</p> <p>2.三级安全教育档案缺站级、班组级。</p> <p>3.《安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制建设手册》中，风险分级清单中的安全管理人员培训教育、证件证照辨识为重大风险，未列入风险分级管控清单中；在分级管控清单中管控层级不全，如较大风险应包括公司、站级、班组，一般风险应包括站级、班组，未列风险告知卡。</p> <p>4.未制定设备管理制度</p> <p>5.未建立事故台账</p> <p>6.无高级工程师或注册安全工程师</p> <p>7.加臭机内防爆开关冗余端口使用塑料格兰头封堵且部分线路未严密封堵（存在重大隐患）。</p> <p>8.加臭罐无积液池。</p> <p>9.停用的季节性锅炉未有效隔断。</p> <p>10.高低压配电室窗纱未关闭。</p> <p>11.高低压配电室未在门口张贴“高压危险、闲人免进”、“严禁烟火”、“止步、高压危险”、“未经许可不得入内”等警示标识。</p> <p>12.高低压配电室未配备绝缘手套。绝缘鞋、高压验电笔未定期校验。未配备“禁止合闸，有人工作”的标识牌。</p> <p>13.低压配电柜电源隔离刀开关（5台）均缺少灭弧罩。</p>	现场整改	已整改

13	同心国盛燃气公司（充装站）	现场检查	同心县住房和城乡建设局	<p>1.制订主要负责人、安全管理人员安全生产职责不符合安全生产法要求。</p> <p>2.补充完善设备运行维护保养检修规程。</p> <p>3.抽查2025年4月安全教育培训内容与培训计划不符。</p> <p>4.安全生产费用投入11.87万元，不符合规定。2024年度收入635万元。</p> <p>5.安全风险分级管控制度、事故隐患排查整治制度需修订完善：企业有3份安全风险分级管控制度且内容不一致。</p> <p>6.隐患治理台账中未明确事故隐患等级。</p> <p>7.需完善特殊作业管理制度内容，补充作业票和吊装、动土、断路作业管理的内容。</p> <p>8.配电室二氧化碳灭火器没配备防冻伤手套。</p> <p>9.消防水泵不定期测试运行无记录。</p> <p>10.安全现状评价报告只有储罐区与站内外建筑物防火距离相关内容，无灌瓶间、瓶库与站内建筑物防火间距描述。无卸车台与站外建筑物防火间距描述。</p> <p>11.安全现状评价报告所附总图为规划平面图，与现场实际不符。</p> <p>12.实瓶库内固定式可燃气体浓度报警装置只有一个。不满足泄漏覆盖距离要求。</p> <p>13.卸车柱处需增加人体静电释放仪器。</p> <p>14.车用静电释放装置未固定。</p> <p>15.灌瓶间内防爆应急照明冗余端口使用塑料格兰头。</p> <p>16.柴油发电机油箱储油不足。</p> <p>17.柴油发电机排烟管安装过低未采取防烫伤措施。</p>	现场整改	已整改
14	宁夏鹏胜房地产开发有限公司同心分公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	信息公示不全、一房一价公示位置不明显	已下发限期整改通知书	已整改
15	宁夏荣强房地产开发有限公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	未向购买人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》	已下发限期整改通知书	已整改
16	同心县安润房地产开发有限公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	延期交房	已下发限期整改通知书	正在整改
17	宁夏半城之邸房地产经纪有限公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	信息公示不全	限期整改	已整改
18	宁夏同心县彦胜房地产中介服务 有限公司	现场检查	同心县住房和城乡建设局	信息公示不全	限期整改	已整改
19	吴忠市同心县永安路排水防涝能力提升改造工程一标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
20	吴忠市同心县永安路排水防涝能力提升改造工程二	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改

21	吴忠市同心县永安路排水防涝能力提升改造工程三	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
22	吴忠市同心县城新区学园路雨污分流建设项目一标	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
23	吴忠市同心县城新区学园路雨污分流建设项目二标	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
24	吴忠市同心县城新区学园路雨污分流建设项目三标	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
25	吴忠市同心县银平路排水防涝能力提升改造工程一	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
26	吴忠市同心县银平路排水防涝能力提升改造工程二	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
27	2024年度宁夏同心工业园区标准化厂房及基础设施建设项目	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖	已下发整改通知书	已整改
28	同心县云祥悦海住宅小区	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、垃圾清理不及时	已下发整改通知书	已整改
29	德晖科技2GW超高效异质结光伏电池生产线项目	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、垃圾清理不及时、扬尘监测设备未设置	已下发整改通知书	已整改
30	吴忠市同心县银平路排水防涝能力提升改造工程三	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
31	吴忠市同心县银平路排水防涝能力提升改造工程四	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
32	吴忠市同心县锦程路（清水路至庆王南街）排水工程一标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
33	吴忠市同心县锦程路（清水路至庆王南街）排水工程二标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
34	银海城市花园-南区10#公寓楼	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
35	吴忠市同心县红军路排水防涝应急能力提升改造工程一标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
36	吴忠市同心县红军路排水防涝应急能力提升改造工程二标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
37	吴忠市同心县红军路排水防涝应急能力提升改造工程三标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
38	吴忠市同心县红军路排水防涝应急能力提升改造工程四标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
39	吴忠市同心县红军路排水防涝应急能力提升改造工程五标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
40	吴忠市同心县人民街排水系统改造提升项目一标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
41	吴忠市同心县人民街排水系统改造提升项目二标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
42	吴忠市同心县2025年排水防涝能力提升改造项目-豫海南街、利民路、民生北街雨污分流改造工程一标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改

43	吴忠市同心县2025年排水防涝能力提升改造项目-豫海南街、利民路、民生北街雨污分流改造工程二标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
44	吴忠市同心县2025年排水防涝能力提升改造项目-豫海南街、利民路、民生北街雨污分流改造工程三标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
45	吴忠市同心县2026年排水防涝能力提升改造项目-豫海南街、利民路、民生北街雨污分流改造工程四标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
46	吴忠市同心县2027年排水防涝能力提升改造项目-豫海南街、利民路、民生北街雨污分流改造工程五标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
47	吴忠市同心县2028年排水防涝能力提升改造项目-豫海南街、利民路、民生北街雨污分流改造工程六标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改
48	吴忠市同心县2029年排水防涝能力提升改造项目-豫海南街、利民路、民生北街雨污分流改造工程七标段	现场检查	同心县住房和城乡建设局	裸土未全覆盖、基槽开挖未采取湿法作业	已下发整改通知书	已整改